

: تقنية مواد الفرقه الثانية
(تبريد -)

الله

/ . .




ما تم شرحه من قبل في حيث تم شرح الجزء
(بنية المادة)

١-٧-١ المتجهات اللللوئية في النظام المكعبى:

يمثل المتجه في النظام المكعبى بثلاثة أرقام صحيحة بين قوسين مربعين ويعبر عن الأرقام السالبة الصحيحة بخط على أعلى الرقم مثل لذلك المتجه [121] والمتجه [010] في المتجه الأخير $\bar{1}$ معناه :

لقراءة أو رسم المتجه لا بد من تعين نقطة أصل ورسم ثلاثة محاور منها في اتجاه X, Y, Z كما هو موضح بالشكل (١٤-١). تكون داشما الإتجاهات الموجبة للمحاور كما هو

موضح بالشكل.

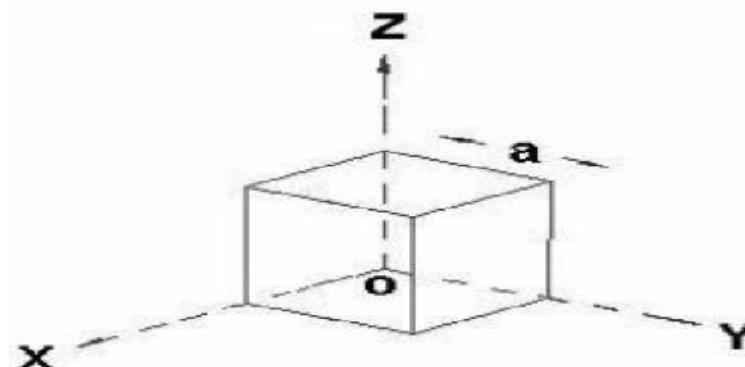


شكل (١٤-١)

١-١-٧-١ قراءة المتجهات من خلية:

نتبع الخطوات التالية لقراءة متجه من خلية:

- أ- يتم اختيار نقطة الأصل من أركان المكعب بحيث يمر بها المتجه مع الإحتفاظ باتجاهات المحاور كما بالشكل (١٤-١).
- ب- نوجد اسقاط المتجه على ثلاثة محاور بدلاً طول ضلع الخلية (a).
- ج- تضرب هذه الأرقام أو تقسم بمعامل مشترك لإخترالها لأصغر ثلاثة أرقام صحيحة.
- د- توضع هذه الأرقام الصحيحة بين أقواس مربعة والشكل (١٥-١) يوضح بعض الأمثلة لذلك.

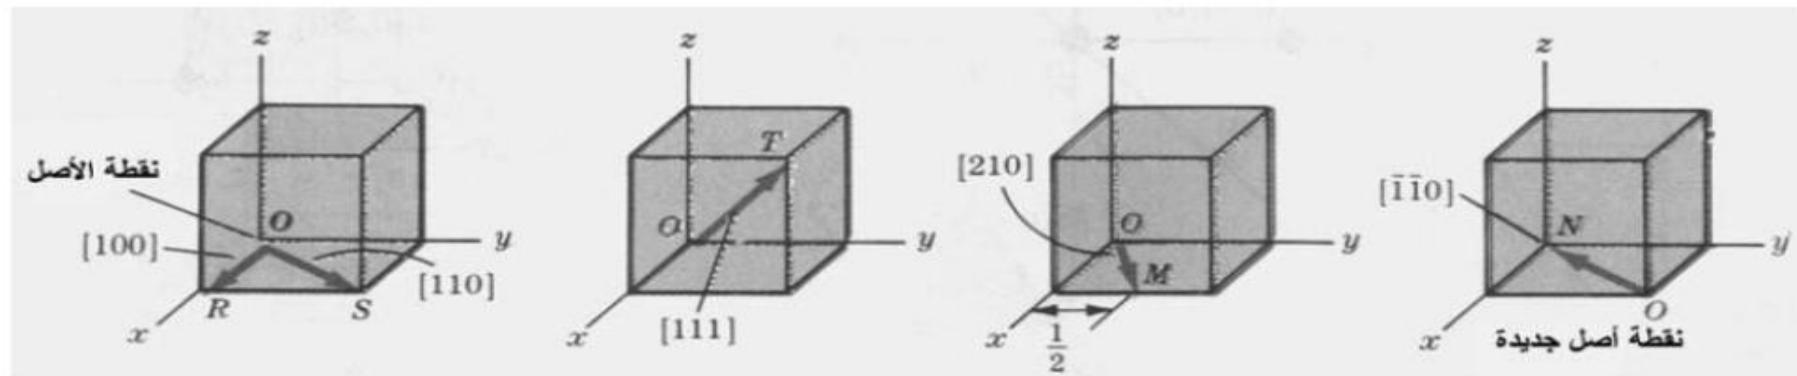


شكل (١٥-١)

١-٧-٢ رسم متحمات :

تتبع الخطوات التالية في رسم المتجه:

- أ- نرسم الخلية ونقطة الأصل والمحاور كما بالشكل (١٤-١) مع الأخذ في الإعتبار أن الاتجاهات الموجبة للمحاور هي اتجاهات الأسهم مع تثبيت نقطة الأصل.
- ب- إذا كان المتجه هو $[UVW]$ ، نبدأ المسار من نقطة الأصل على محور X مسافة قدرها U من الوحدات (الوحدة هي a) في اتجاه محور X إذا كانت U موجبة ، وفي عكس اتجاه محور X إذا كانت U سالبة. من النقطة الجديدة نبدأ التحرك مسافة V موازياً لمحور Y إذا كانت V موجبة وعكس اتجاه محور Y إذا

- كانت ∇ سالبة. من آخر نقطة نبدأ التحرك موازياً لمحور Z مسافة W إذا كانت W موجبة وفي عكس اتجاه محور Z إذا كانت W سالبة.
- جـ- نصل نقطة الأصل بآخر نقطة ويكون ذلك هو المتجه $[UVW]$.
- دـ- قد يكون هذا المتجه خارج الخلية أى في الخلية المجاورة وهو يعطى نفس المعنى لأن الخلايا هنا متماثلة.
- هـ- ومثال لذلك الشكل (١٦-١) الذي يوضح كيفية رسم متجه.

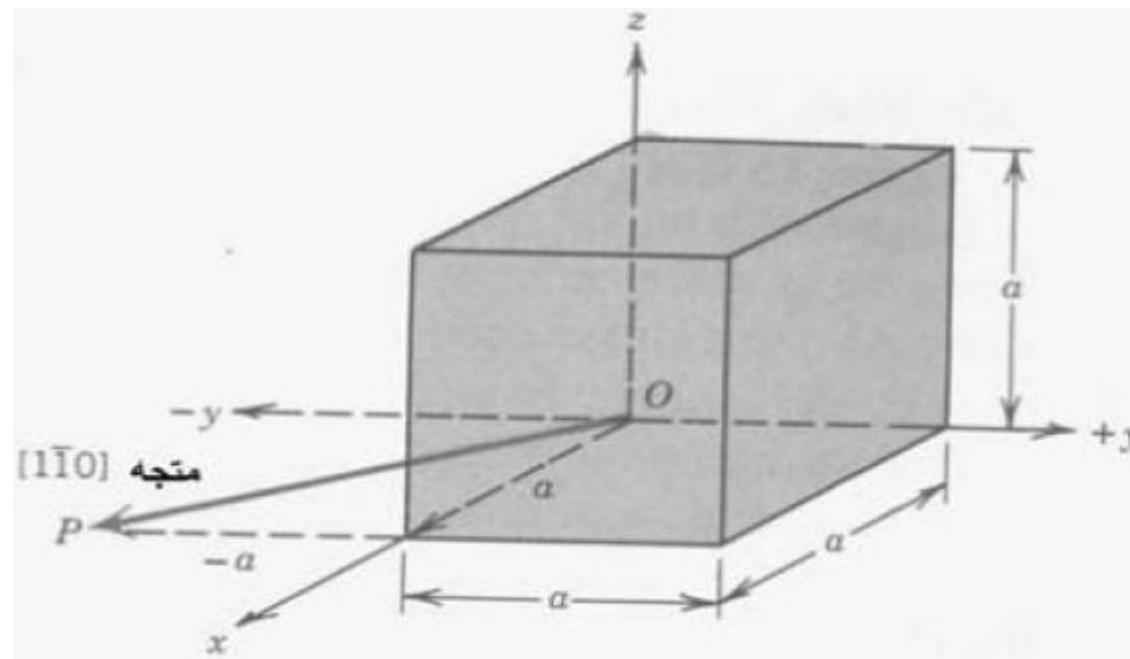


شكل (١٦-١)

١-٣-٧-١ قراءة المستويات من خلية:

تتبع الخطوات التالية لقراءة مستوى من خلية:

- أ- إذا كان المستوى يمر بنقطة الأصل نختار نقطة أصل أخرى مع الإحتفاظ باتجاه المحاور.
- ب- نوجد نقط تقاطع مع المحاور مع الأخذ في الاعتبار:
 - الاتجاهات السالبة والموجبة.
 - التوازي بمعنى أنه إذا كان المحور موازياً للمستوى فإن نقطة التقاطع تكون في مala نهاية.
- ج- نوجد مقلوب نقاط التقاطع مع معرفة أي مقلوب مala نهاية هو الصفر.
- د- نضع الأعداد الصحيحة في قوسين دائريين (hkl) حيث h هو العدد المقابل للمحور X ، k هو العدد المقابل للمحور Y ، l هو العدد المقابل للمحور Z وأمثلة لكيفية تمثيل المستويات موضحة بالشكل (١٧-١).

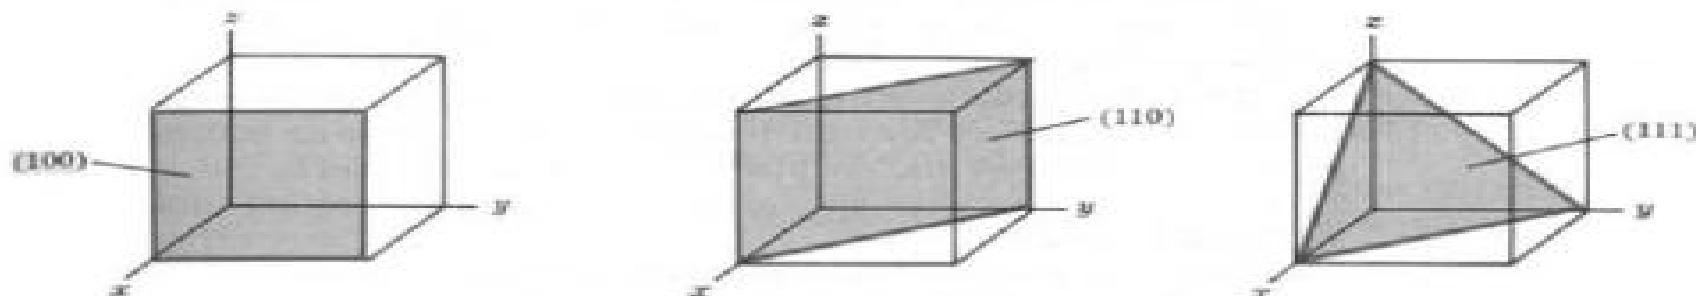


شكل (١٧-١)

١-٣-٧-٣ رسم مستوى:

الخطوات التالية لرسم مستوى كالاتي:

- أ- نرسم الخلية ونحدد نقطة الأصل والمحاور كما بالشكل (١-٤) مع الأخذ في الإعتبار أن الإتجاهات الموجبة للمحاور هي اتجاهات الأسئم مع تثبيت نقطة الأصل.
- ب- إذا كان المستوى (hkl) موجود مقلوب هذه الأرقام ثم نحدد النقاط على المحاور. نقطة على محور X تبعد عن نقطة الأصل بمقدار h/a من الوحدات (a) وتكون في اتجاه محور X إذا كانت القيمة موجبة ، وتكون عكس اتجاه محور X إذا كانت القيمة سالبة. بنفس الطريقة نحدد النقاط على محور Z والتي تبعد k/a من الوحدات (a) عن نقطة الأصل على محور Z والتي تبعد l/a من الوحدات (a) عن نقطة الأصل. ثم نصل الثلاث نقاط لنجعل على المستوى (hkl) .
- ج- إذا كان إحدى احداثيات ميلر يساوى صفرأ ، نحدد النقطتين الآخرين ونصل بينهما ونرسم منهما موازيات للمحور المقابل للصفر.
- د- إذا كان هناك احداثيتان يساوى كلاً منها صفر نحدد النقطة الباقيه ونرسم منها خطان يوازيان المحاور المقابلة للأصفار. والشكل (١-٨) يوضح مثال لرسم المستوى.

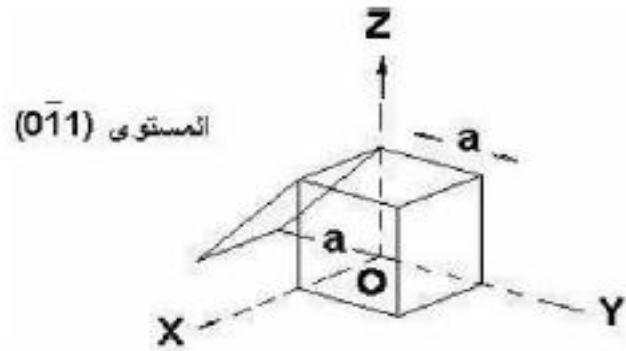

شکل (۱۸-۱)

الباب الثاني

العيوب في المواد الصلبة

علمنا مما سبق أن الفلزات تتبلور في صورة خلايا بترتيب هندسي لمواضع الذرات وتكون الشبكة البلورية إلا أنه يندر عملياً أن توجد البلورات في الحالة المثالية أى توجد ذرات الخلايا في مواقعها المحددة لها بال تمام والكمال (البلورات المثالية) ودون اختلال في أطوال أضلاع الخلايا (الشبكة البلورية).

و هذه الإختلالات تصيب عادة الشكل والأبعاد الهندسية للشبكة البلورية ، وتوجد الإختلالات في الأحوال الآتية :

- ١ - في موقع أو نقطة (عيوب نقطية).
- ٢ - على طول خط في الشبكة (عيوب خطية).
- ٣ - على مستوى أو مستويات فيها (عيوب سطحية).

٢- العيوب النقطية:

هذه العيوب تنقسم إلى :

- أ- الفراغات.
- ب- الذرات المفحمة.
- ج- الذرات الغريبة.

:Vacancies ١-٣-٢ الفراغات

هي ببساطة عبارة عن أماكن كان يجب أن يكون فيها ذرات ولكنها فارغة لا يوجد بها ذرات كما يتضح من الشكل (١-٢). وتحت هذه الفراغات في المادة أثناء عملية تحميدها من المنصهر كنتيجة للإضطراب الموضعي أثناء نمو البلورات ، أو قد تنشأ الفراغات أثناء تحرك الذرات في محاولة لإعادة تنظيم أوضاعها. وعادة لا تتجاوز كثافة هذه الفراغات في الشبكة البلورية واحداً لكل عشرة آلاف ذرة. كما يمكن أن تنشأ هذه الفراغات أثناء التشكيل اللدن للفلزات (Plastic Deformation) أو بالتبريد السريع من درجات حرارة مرتفعة فتحبس هذه الفراغات في مواقعها ، أو عند قذف المادة بجسيمات عالية الطاقة.

: Self-Interstitial ٢-٣-٢ الذرات المقحمة الذاتية


هي ذرات من نفس العنصر ولكنها لا توجد في أماكنها الطبيعية بل توجد في أماكن بينية غير نظامية كما يتضح من الشكل (١-٢).

: Interstitial ٢-٣-٣ الشوائب المقحمة السنية

في هذه الحالة تحلّ شوائب أي ذرات من عناصر أخرى مواقعاً بينية للشبكة البلورية وتسمى حذف الشوائب بينية كما يتضح من الشكل (١-٢).

٢-٣-٤ الشوائب الاستبدالية : Substitutional

يمكن أن تحل الشوائب أيضاً محل أحد المواقع الشبكية للذرات الأساسية المكونة للمادة المضيفة كما يتضح من الشكل (١-٢).

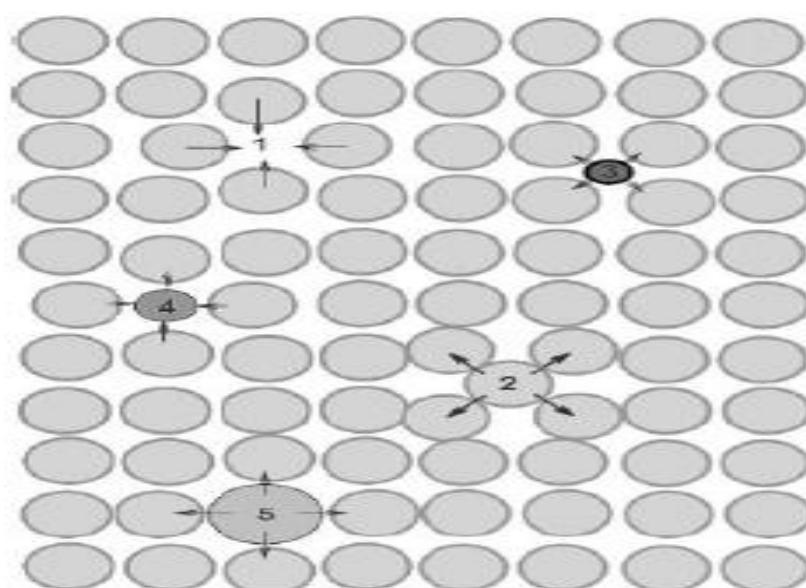

شكل (١-٢) تمثيل العيوب النقطية المختلفة

- ١ - فراغ.
- ٢ - ذرة ذاتية.
- ٣ - شائبة بينية.
- ٤ - شائبة استبدالية.

تتضمن معظم الجوامد الطبيعية بما فيها المعادن النقيّة شوائب. تتكون هذه الشوائب بشكل طبيعي أو يكون زرعها مقصود لتغيير خواص فيزيائية معينة. الأمثلة على ذلك تضاف ذرات الكربون بكميات دقيقة إلى بلورات الحديد لجعله صلداً ومقاوماً للشد.

كما يضاف الفسفور أو البورون إلى بلورة السيليكون النقي لتغيير خواصها الكهربائية. كما تشهد أشباه الموصلات حالات ديناميكية تنتقل خلالها الذرات أو الأيونات من مواقعها النظامية داخل لاتسبيكة إلى موقع آخر فترى وراءها فراغات تعرف بفراغات (شوتكي) كما بالشكل (٢-٢).

وهناك حالات أخرى تنتقل الذرات فيها من مواقعها الشبكية الطبيعية إلى موقع بينية في حيز ما بين الذرات فكلا الموقعين الغرافي والبيني يكونان عيّناً واحداً يسمى عيّب (فرنكل) كما بالشكل (٢-٢).



شكل (٢-٢)

عيوب شوتکی فی شبیکة
كلورید الصوديوم
Schottky Defect

عيوب فرنکل فی شبیکة
كلورید الفضة
Frankel Defect

٢-٥ أهمية الاختلالات النقطية (العيوب النقطية) :

تؤدي هذه الاختلالات إلى تشویه انتظام باقى الذرات ، ومن ثم تشویه الشبكة مما يؤدي إلى انخلال ما (Dislocation) سيائى ذكره لاحقاً وها يجعل الشبكة غير متزنة. هذا الإضطراب في أوضاع الذرات يحتم بالضرورة استخدام جهد مرتفع لدفع الانخلال أمامه لعبور موقع الاختلال ، وهذا يعني ارتفاع مقاومة المادة للإجهادات الميكانيكية.

٣- العيوب الخطية (الانخلالات) : Dislocations

هذا العيب هام جداً حيث يعتبر من أهم العيوب تأثيراً على المعادن وتشكيلاها. ولو لم توجد هذه العيوب لكان من الصعب جداً تشكيل المعادن ولترتب على ذلك عدم وجود كثيراً من الصناعات.


يعرف الإنخلال بأنه عيب باللورى ينتج عنه تشوّه لمواقع الذرات حول خطى البالورة. وتنقسم الإنخلالات إلى إنخلال حافى وإنخلال لولبى وقد يتواجد خليط من الإنخلالين.

١-٢-٢ الانخلاء الحافى : Edge Dislocations

هو عبارة عن مستوى مفحم من الذرات فى مكان بينى يعمل على ازاحة الذرات المجاورة ويرمز للانخلاء الحافى بالرمز --- إذا كان المستوى المفحم إلى أعلى وبالرمز — إذا كان المستوى المفحم إلى أسفل وذلك كما يتضح بالشكل (٣-٢). ويطلق على المتجه الذى يحدد مقدار الازاحة اللازم لخلق حروة متدرجة حول العيب اسم متجه بيرجر (Burger Vector).

ويحدث نتيجة لهذا الانخلاء تشويه للشبكة فى المنطقة المحيطة بخط الانخلاء فتصبح المسافات الذرية فوق خط الانخلاء متضاغطة بانفعال سالب أى تحت اجهاد ضغط ، بينما تكون تلك التى تحته متباينة بانفعال موجب أى تحت اجهاد شد ، وهذا يبدو فى التقوس الضئيل (الانحناء) فى الخطوط الرئيسية على جانبي المستوى النصفى للذرات.


وينخفض مقدار هذا التشويه كلما ابتعدنا عن خط الانخلاء بحيث تعود الشبكة إلى وضعها الطبيعي الغير مشوه فى المواقع بعيدة عن خط الانخلاء.

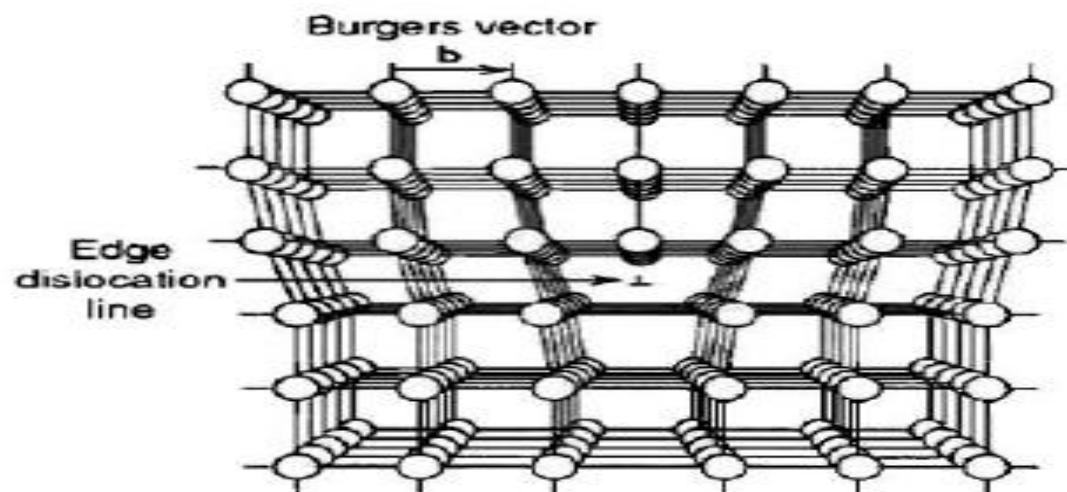

شكل (٣-٢)

٢-٣ الانخلاء اللولبى : Screw Dislocations


يشتق اسمه من السطح الذى تحدث فيه الازاحة ، إذ يتحذ شكلًا ملتويًا. تزاح شريحة من ذرات المستوى العلوى بالنسبة عن تلك الواقعة فى المستوى الأدنى بالابتعاد عن الحد الفاصل الذى يمثل محور الازاحة ، وهو صف من الذرات يتحرك بشكل مستمر على سطح لولبى. وعلى النقيض من انخلاع الحافة يمكن لانخلاع اللولبى التحرك فى أى اتجاه بلورى ، لأن الانخلاع الحافى لا يمكنه التحرك إلا فى مستوى انزلاقه. والشكل (٤-٢) يبين الفرق بين الانخلاع الخطى والانخلاع اللولبى.

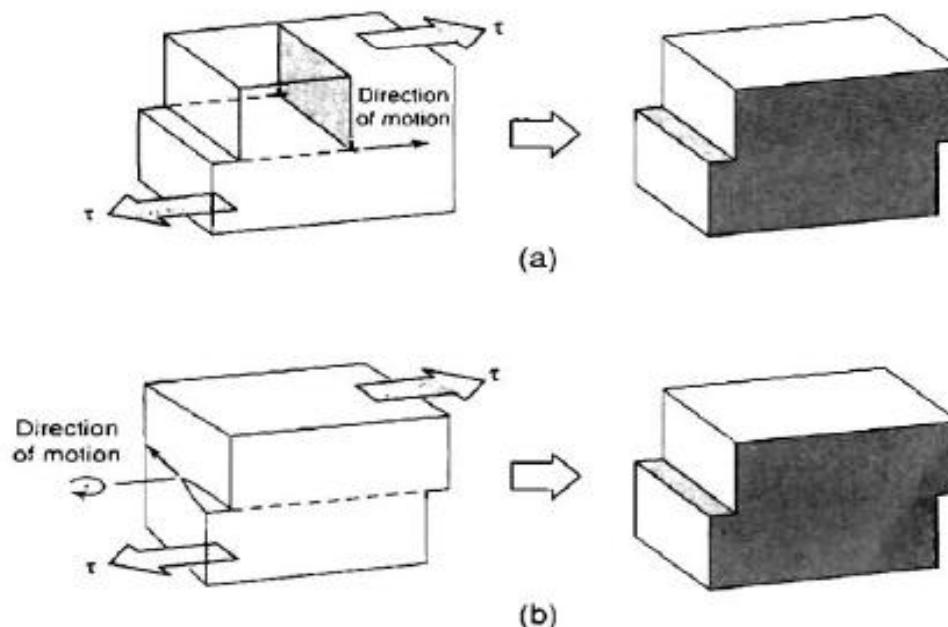

شكل (٤-٢)


٢-٤ العيوب السطحية :

تَوَجُّدُ انواع كثيرة من العيوب السطحية أهمها ما يسمى بـ (التوأمة). فِي بعض المعادن يتم التشكيل عن طريق ما يسمى بالتوأمة ، ويمكن تعريف التأمة بأنها جزء من الحبيبة (البلوره) يغير اتجاهه عن بقية الحبيبة حيث تكون اتجاهات هذا الجزء كصورة أو مرآه من الاتجاه الأصلي كما يتضح ذلك بالشكل (٥-٢).

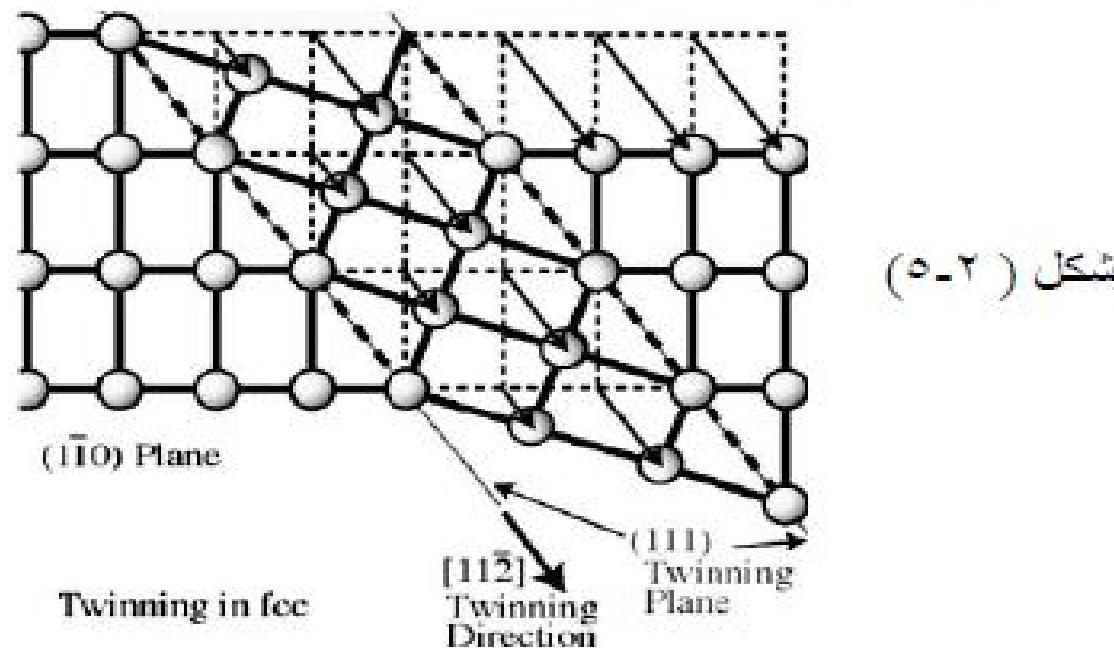

٢-٥ اللدونة وحركة الانخلاءات:


اللدونة هي قابلية المادة للتشكيل نتيجة تغير قوة معينة، أي أن المادة تأخذ شكلاً جديداً حتى بعد إزالة القوة المؤثرة. بذل العلماء دراسة هذه الظاهرة بعمل قطع معدنية من بلوره واحدة تحت ظروف معينة، وقاموا بإجراء اختبار الشد لتلك العينات وجد أن بعد التشكيل حدث بها انزلاقات على مستويات معينة كما يتضح بالشكل (٦-٢).

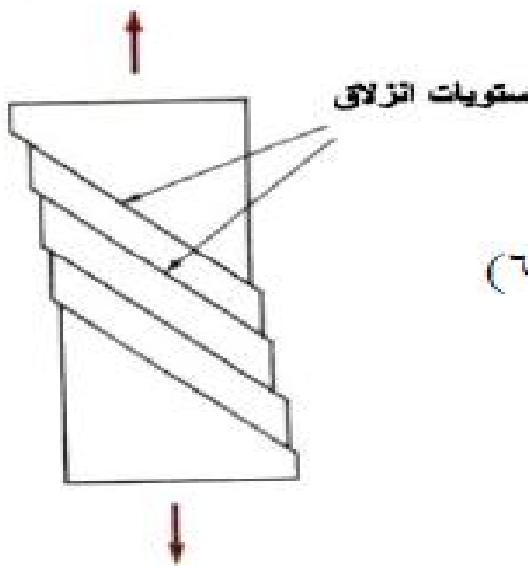

شكل (٦-٢)

أراد العلماء حساب قوة الشد التي تسبب انزلاق المستويات ومقارنتها بالنتائج العملية. وجد أن الحسابات النظرية تزيد ما يقرب من عشرة أضعاف عن النتائج العملية. أتى العلماء بعد ذلك بنظرية جديدة وهي نظرية تحرك الانخلاءات وملخصها الآتي :

- أـ. السبب الرئيسي لعمليات التشكيل في معظم المواد وخاصة المعادن هي حركة الانخلافات كم تم توضيح من قبل بالرسومات.
- بـ. كلما كانت حركة الانخلافات أسهل كلما زادت قابلية المادة للتشكيل.
- جـ. تسهل حركة الانخلافات بزيادة درجة الحرارة للمادة وبالتالي تكون المادة أكثر لدونة عند درجات الحرارة العالية.
- دـ. تأثير القوى على المادة يولد الانخلافات.
- هـ. قد يفني انخلاع انخلاعاً آخر كما يتضح بالشكل (٧-٢) عندما يتفاوت الانخلافان فإنهما يكونان مستوى كامل وبلغى كلًا منهما الآخر وهو ما يسمى بـ (الإفقاء).

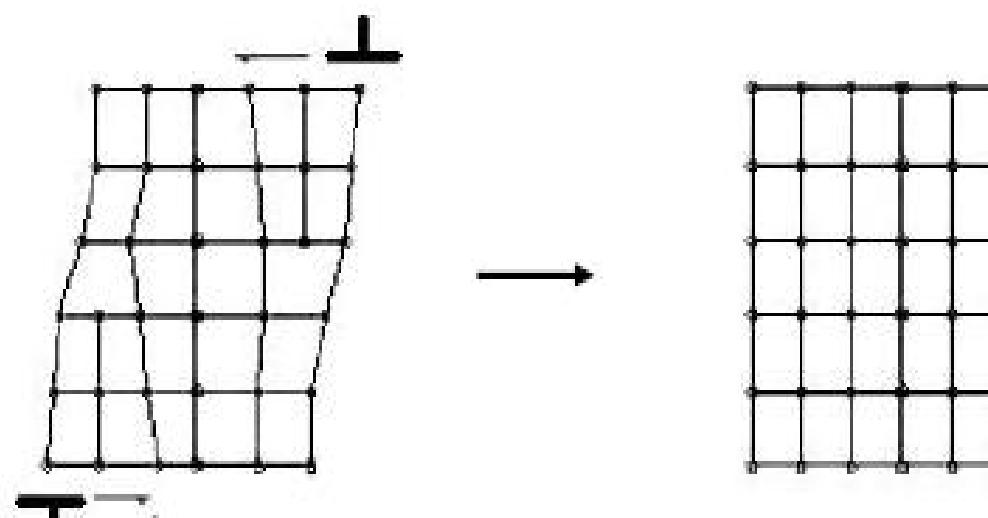

شكل (٧-٢)

٦-٢ بعض العوامل المؤثرة في حركة الانخلافات:

عندما تعاقد حركة الانخلافات فهذا معناه أن المادة تكون أقل قابلية للتشكيل أو بمعنى آخر تكون أكثر صلادة ومن العوامل التي تؤثر في حركة الانخلافات :

أ- حجم الحبيبات.

ب- التشكيل على البارد.

ج- إضافة ذرات غريبة.

د- عمليات التخمير.

٦-٢-١ حجم الحبيبات :

تعتبر الحدودى بين الحبيبات عائقاً فى مسار الانخلافات ولذلك فكلما قل حجم الحبيبات زادت حدود الحبيبات وأصبحت حركة الانخلافات أصعب ، وتكون المادة أكثر مقاومة للتشكيل أو أكثر صلادة.

٦-٢-٢ التشكيل على البارد :

كلما زادت عملية التشكيل على البارد تولدت اخلافات أكثر وكلما سبب عوائق لحركة بعضها البعض وبالتالي فإنه مع زيادة التشكيل على البارد تزيد مقاومة المادة للتشكيل وتزداد صلادتها.

٦-٢-٣ إضافة ذرات غريبة :

عند إضافة ذرات غريبة إلى المادة فإنها تعيق حركة الانخلافات وبالتالي مقاومة المادة للتشكيل وهذا هو السبب أن المعادن النقيّة سهلة التشكيل إلى حد كبير.

٦-٤ عمليات التخمير :

هي عبارة عن وضع المادة تحت درجة حرارة مرتفعة نسبياً لفترة من الوقت وفي أحياناً كثيرة يكون التبريد بطيئاً. على سبيل المثال إذا كانت المادة مشكلة على البارد فكما ذكرنا من قبل تزداد كثافة الانحلالات بها وهو ما يقلل من لدونتها ، ولكن بعد تخميرها عند درجات حرارة معينة (تختلف هذه الدرجة من مادة لأخرى) يؤدي ذلك إلى تقليل كثافة الانحلالات وبالتالي تزداد لدونتها.

والسبب في ذلك أنه بعد التخمير تقل كثافة الانحلالات وذلك لأنه عند درجات الحرارة العالية يزداد نشاط الانحلالات وتحريك أكثر وهذا يؤدي إلى زيادة احتمالات الإفاء. وأيضاً عند زيادة درجات الحرارة تكبر الحبيبات وبالتالي تقل حدود الحبيبات وتسهل حركة الانحلالات أكثر. وبالتالي فإن التخمير يزيد من لدونة الانحلالات عن طريق تقليل كثافتها وزيادة حجم الحبيبات.