


التأكل في الماكينات

اعداد

د / معتز بالله حسن عطا

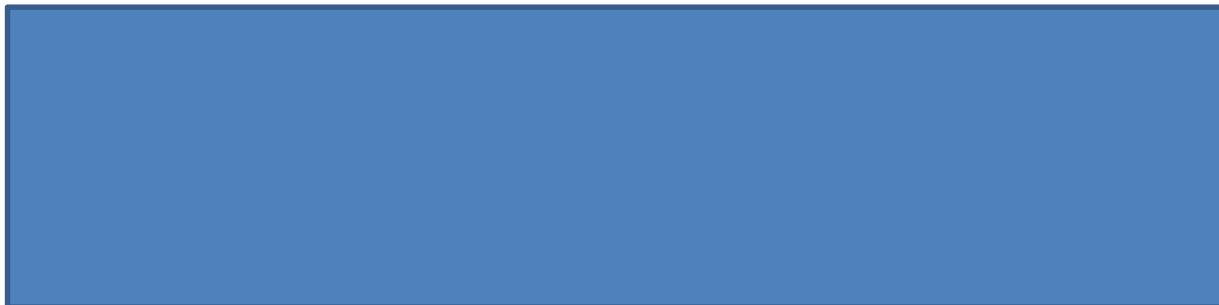

التآكل في المعادن

تعريف التآكل :-

يعرف التآكل بأنه التلف (جزئي أو كلي) الذي يحدث للفلز أو المبكرة من حيث المظاهر أو الأداء بسبب التفاعل الذي يحدث بين الفلز أو المبكرة مع الأجواء المحيطة به سواء كانت غازية أو سائلة أو هو تلف المعادن نتيجة تدهور في خواصه الـلـيـجـيـدـةـ أو التفاعلات التي تحدث له في التربة المحيطة .

يعتبر التآكل إحدى المفاسد التي تتعرض لها وتعاني منها الكثير من المنتجات البترولية كخطوط البترول و الغاز والخزانات و تراجم التقطير كما يحدث في الكثير من القطاعات الأخرى الهامة كقطاعات الصناعة و النقل البحري و المعدات و المنتجات العسكرية و يحدث التآكل تلف شديد في المنتجات مما ينتج عنه تكاليف ضخمة تتمثل في فوائد الانتاج و بالتالي قلة الكفاءة بالإضافة إلى تكاليف الإحلال و تطبيق أساليب مقاومة التآكل و هذه التكاليف تشمل تكاليف مباشرة و تكاليف غير مباشرة كالتالي :-

أولاً : التكاليف المباشرة :

١- انتهاء العمر الافتراضي للمعدة (تلف كلي)

٢- تكاليف عملية الحماية من التآكل و تنقسم إلى :

- زيادة التصميم : عملية الزيادة في التصميم تكون متمثلة في زيادة السعك عن الحد العادي و ذلك لإطالة عمر المعدة للحماية من التآكل كما أن عملية الزيادة في التصميم تؤدي إلى زيادة المكان المطلوب للمعدة و هذا في حد ذاته يغير زيادة في التكاليف .
- تعديل مواد التصنيع باستخدام مواد أكثر مقاومة للتآكل و أعلى تكلفة .
- تكاليف المواد الماءعة للتآكل .
- تكاليف الحماية الكاتودية .

تأثيرات تكاليف غير مباشرة :

- ١- نقص الإنتاج : عمليات الاصلاح و التجديد التي تجرى للأجزاء المتآكلة من المعدات تحتاج إلى إيقاف المصنع أو الوحدة لمدة معينة حتى إذا كان سعر تلك الأجزاء صغيراً كما أن زيادة معدل التآكل يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث إيقافات إधضرارية مما يؤدي إلى زيادة عمليات الصيانة للمعدات ووقف عمليات الإنتاج لعدد أطول من اللازم و هذا التوقف يعود إلى زيادة التكاليف و نقص الإنتاج .
- ٢- تضليل الكفاءة : يؤدي عمليات التآكل إلى تضليل كفاءة المعدات أو الخطوط و ذلك نتيجة تراكم نواتج التآكل حيث يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى زيادة القوة المطلوبة لدفع المسائل داخل الخطوط و كذلك تضليل الحيز اللازم لمرور المسائل و يمكن أن يؤدي تراكم التآكل إلى تضليل الانتقال الحراري من خلالها أو إنتاج منتجات معيية .
- ٣- التلوّت بنواتج التآكل : بعض الصناعات مثل الصناعات الكيميائية أو صناعة الأغذية لا تسمح بقلوّت منتجاتها ينكسر المعدن و لتجنب هذا التلوّت الناتج عن التآكل فإنه يتم تصفيح الأوعية و الخطوط من الصلب الذي لا يصدأ .
- ٤- الفقد أو الخسارة العامة : التآكل يمكن أن يؤدي إلى حدوث خطورة على أرواح العاملين بالوحدة أو المصنع و هذه خسارة غير محسوبة في التصميم و لكن يجب أن تؤخذ في الاعتبار .

و بعض التعريفات الهامة التي تساعد على معرفة ما هو التأكل وأسباب حدوثه وطرق مقاومتها يمكن ان نوجزها فيما يلى :

١- التأكل :- هو رد فعل كهروكيميائى للمعادن المحاطة بمواد كيميائية من التربة أو ماء و هذه تشكل خلائلاً توصيل تولد الكهرباء نتيجة فرق الجهد الطبيعى بين المعادن و الذى ينتج عنه ذوبان المعدن الأكثر نساطاً .

٢- الأنود (المصعد - القطب الموجب) :- معدن له مستوى أعلى من الطاقة (القيمة المطلقة لفرق الجهد) أو (فرق جهد قطبي V أقل مع وضع الاتسارة في الاعiliar طبقاً لترتيبه في السلسلة الكهروكيميائية) و يناسب منه التيار خلال التربة و هو الجسم الذي يحدث له التأكل .

- ٣- الكتود (العبء - القطب السالب) :- معدن له مستوى أقل من الطاقة (القيمة المطلقة لفرق الجهد) أو (فرق جهد قطبي V أعلى مع وضع الاتساع في الاعتبار طبقاً لترتيبه في السلسلة الكهروكيميائية) و ينساب منه التيار خلال سلك التوصيل و هو الجسم الذي يتم حمايته من التآكل .
- ٤- الأيون :- هو ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة كانت أيونات موجبة يقال أنها عناصر موجبة التكهرب و إذا كانت أيونات سالبة يقال أنها سالبة التكهرب .
- ٥- الأيون الموجب :- يتكون بفقد الكترونات من الذرات التي لها اتصاف اقطار كبيرة و تحوى طبقاتها الخارجية على عدد قليل من الإلكترونات .
- ٦- الأيون السالب :- يتكون باكتساب ذرة للكترونات .
- ٧- الوسط الالكتروني :- هو الذي يسمح بمرور التيار خلاله من المحسد إلى المحيط (من الأنود إلى الكاتود) و يكون تربة أو ماء .
- ٨- الوصلة العازلة :- هي وصلة أو رباط من مادة عازلة كهربائياً بين جزئين من الخط كي تتمكن من منع استمرار التوصيل الكهربائي بينهما .

- ٩- الموصل : هو جزء معدني أو كربوني يتساب فيه التيار الكهربائي بواسطة حركة الإلكترونات من الكاتود إلى الأنود و هناك نوعان من الموصلات هما:
الموصل الإلكتروني و هو المعدني ، و الموصـل الأيوني و هو المحلول .
- ١٠- الخلية :- هي دائرة كهربائية كاملة تتضمن الكاتود و الأنود و موضوع عن في وسط موصل و متصلين بموصل معدني .
- ١١- قطب كبريتات النحاس :- هو قطب يتكون من قضيب من النحاس موضوع في محلول متبع من كبريتات النحاس و متصل بذلك لتوصيله بجهاز القيلس و هو الأسافن في قيام فرق الجهد للمعدن بالإضافة إلى بعض الأقطاب الأخرى التي تستخدم في ماء البحر و المعامل .
- ١٢- الاستقطاب :- هو التغير الذي يحدث في جهد القطب نتيجة لاتساب التيار (الحيد عن حالة الاتزان) .

٣٦- السلسلة الكهرو كيميائية :- هي ترتيب المعادن المختلطة طبقاً لجهد الكهربائي الطبيعي لها من الأخر للنصر أو هي ترتيب المعادن طبقاً " لمدى مقاومتها للأوكسدة في ظروف معينة و كل معدن في هذه السلسلة يكون مصعد (ANODE) للمعادن السابقة له في السلسلة كالتالي :

السلسلة الكهرو كيميائية

Name	رمز	جهد القطب	النصر
	Li	- ١.٧٣	الليتيوم
	K	- ٢.٩٣	البوتاسيوم
	Ca	- ٢.٨٤	الكلاسيوم
	Na	- ٢.٧١	الصوديوم
MAGNESIUM	Mg	- ٢.٥٨	ماجنيسيوم
ALUMINUM	Al	- ١.٦٦	آلومينيوم
ZINC	Zn	- ٠.٧٤	زنك - خارفين
CHROMIUM	Cr	- ٠.٧١	クロم
IRON	Fe	- ٠.٤٤	حديد
CADMIUM	Cd	- ٠.٤	كادميوم
NICKEL	Ni	- ٠.٣٨	نيكل
TIN	Sn	- ٠.٣٤	قصدير
LEAD	Pb	- ٠.٢٣	رصاص
HYDROGEN	H	حفر	هيدروجين
CUPPER	Cu	+ ٠.٣٤	نحاس
SILVER	Ag	+ ٠.٨٤	فضة
PALLADIUM	Pd	+ ٠.٨٧	پالاديوم
MERCURY	Hg	+ ٠.٨٩	زئبق
PLATINUM	Pt	+ ١.٣	پلاتين
GOLD	Au	+ ١.٢٧	ذهب

ميكانيكا التآكل


نولاً : شروط التآكل : لكي يحدث التآكل فهناك شروط يجب توافرها لتكوين خلية التآكل هذه الشروط هي :

- ١ - لابد من وجود قطبين التفاعل (الأنود - الكاتود) .
- ٢ - لابد من وجود فرق جهد كهربائي بين الكاتود و الأنود لا يقل عن ٥٠ مللي فولت (هذا الفرق يتولد نتيجة لعدة أسباب مثل اختلاف التركيزات أو اختلاف المواد أو اختلاف نسب الأكسجين ... الخ) .
- ٣ - لابد من وجود اتصال معدني أو مادي بين الأنود و الكاتود يساعد على مرور التيار الكهربائي من خلاله .
- ٤ - لابد من وجود وسط ينفعض به كلاً من الأنود و الكاتود و يجب أن تتوفّر في هذا الوسط الموصولة الكهربائية .

في حالة توافر تلك الشروط مجتمعة تكون خلية التآكل و يبدأ المعدن في التآكل و بذلك تبني نظريات معن التآكل على إحداث خلل في أحد الشروط السابقة بغض منع حدوث التآكل كلياً .

ثانية: حدوث التأكيل:

عند خصم قصرين من الماغنيسيوم و الصلب في وسط موصل للكهرباء ELECTROLYTE و عند توصيل القصرين خارجياً يسأك يصبح قصرين الماغنيسيوم أنود ANODE بينما قصرين الصلب يصبح كاتود CATHODE حيث ينسلب الإلكترون e^- سالب الشحنة خلال سلك التوصيل من قصرين الماغنيسيوم إلى قصرين الصلب وللحفاظ بحالة التوازن ينسلب أيون موجب الشحنة Mg^{+} في الوسط الإلكتروني من قصرين الماغنيسيوم متوجه إلى قصرين الصلب و هكذا يحدث تآكل في قصرين الماغنيسيوم و لا يحدث تآكل في قصرين الصلب .

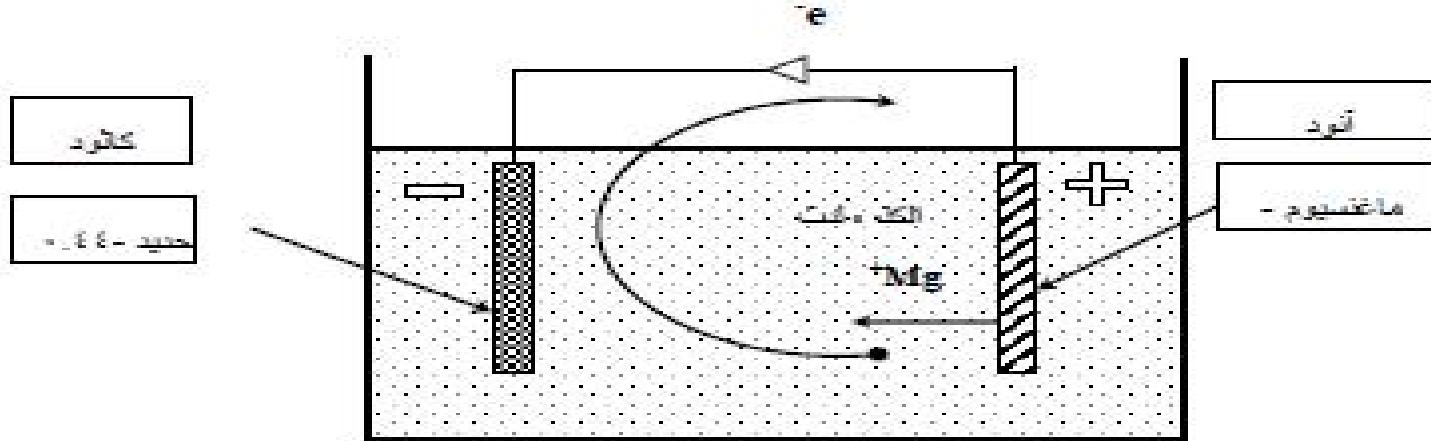

العوامل المؤثرة في اختلاف جهد المعدن :

عوامل تخص المعدن وهي :

- ١- طبيعة المعدن (موقعه في الطائفة الكهروكيميائية) ..
- ٢- تقطيب السطح .
- ٣- درجة حرارة المعدن .

عوامل ترجع إلى المحلول و هي :

- ١- درجة تركيز المحلول .
- ٢- درجة حرارة المحلول .
- ٣- اختلاف التهوية .

المؤاذن المسمى للقاكي

- ١- مواد أكلية بالزيت الخام .

٢- مواد أكلية تتبع إنتاج عملية التحسين أو مستخدمة أقناعه .

أنواع التآكل المختلفة CORROSION TYPES

١- التآكل العام GENERAL CORROSION

و هو ما يطلق عليه التأكيل المنتظم و معدل التأكيل تأيت على الأمسطح الداخلية و الخارجية للمعدات بتواءها سواء كانت خطوط أو أنواعية تتخط أو مواشير أو خبرها.

ويقاس معدل التأكل المتأخّر بدلالة نقصان السمك بالمعدن عن السمك الأصلي للمعدن.

و بمعرفة ساعات التشغيل يمكن حساب معدل التأكل كل فترة زمنية محددة و معالجتها بمعدل التأكل السنوي يمكن معرفة الحالة العامة للمعدة

و يحسب معدل التكاليف في هذه الحالة بالمعادلة الآتية:

$$\text{معدل التأكل} = \frac{\text{الصك الأصلي} - \text{الصك الحالى}}{\text{فرق عدد ساعات التشغيل بين القابعين}} \times 100$$

مثال : المطلوب تحديد معدل التأكل لمسورة كان بيانها كالتالى :

- * الصك السابق ٩ هم - عدد ساعات التشغيل هذه = ٧٢٦٠٠ ساعة

- * الصك الحالى ٥ هم - عدد ساعات التشغيل = ٩٦٦٠٠ ساعة

$$\text{معدل التأكل} = \frac{7900 \times (5 - 9)}{72600 - 96600}$$

$$= ٦٣٦\% \text{ هم / سنة}$$

٢- التآكل الجلفاني GALVANIC CORROSION

يحدث هذا النوع من التآكل عند تلامس أو اتصال معدنين مختلفين في الجهد الكهربائي يشكل أحد المعدنين منطقة أنود و الآخر منطقة كاتود و يمكن معرفة ذلك بدراسة السلسلة الكهروكيميائية (GALVANIC SERIES) حيث يبين الجدول أن القطب الذي يكون موجب يكون كاتود و الآخر سالب أنود .

٣- التآكل بين الفجوات CREVICE CORROSION

يحدث هذا النوع من التآكل في الفجوات الصغيرة المعزولة بين معدنين مثل فجوات المسامير العلوزة و خالقه و التي تكون تركيز الأكسجين في تلك الفجوات محدود (أنود) بينما السطح الخارجي يكون (كاتود) به تركيز عالي من الأكسجين مما يؤدي لحدوث تآكل لتلك الفجوات (الأنود) .

٤- التآكل بالنقر PITTING CORROSION

التآكل بالنقر هو عبارة عن هجوم موضعي سريع ينشأ عن تكثيف تجويف داخلي المعدن الغير معرض للتآكل مما يؤدي إلى وصول التخاذة في بعض المناطق إلى الصفر و يؤدي لحدوث التقويب العديدة نتيجة تعرض المعدن لأوساط أكاليل شديدة و يحدث هذا النوع دائمًا في أنواع عديدة من (STAINLESS STEEL) .

يحدث التآكل بالنقر عادة في المعدن الذي تظهر فيها ظاهرة الخمول أو الذي تغطي بطبقة من الأكسيد حيث يحدث بها خرق ينتج عنه مساحة أنودية صغيرة و تكون المساحة الكاتلودية كبيرة و يكون نبار التآكل على يدوي لتأكل السطح .

٥- التآكل الاختياري SELECTIVE CORROSION

يحدث هذا النوع من التآكل فقط بالنسبة للسبائك التي تتكون من معدنين أو أكثر و يبدأ التآكل بسبب اختلاف موضعى في التركيب و نتيجة لذلك يبقى المعدن الأكثر كاتلودية بينما يتآكل المعدن الأكثر نودية .

و مقاومة الصبيكه تعتمد على تركيبها و تزداد المقاومة للتآكل بزيادة تركيز المعدن الأكتر كاتودية في الصبيكه .

٦- التآكل المصاحب بعامل ميكانيكي EROSION CORROSION

و يحدث نتيجة قوى القص و الاحتكاك بين السائل و المعدن و يرجع هذا النوع من التآكل إلى التآكل الناتج عن تغير الفعل الميكانيكي للسائل على المعدن .

٧- التآكل تحت سطح الماء (UNDER WATER CORROSION)

WATER LINE ATTACK)

يحدث هذا النوع من التآكل تحت مستوى الماء مباشرة و ذلك للمعدن المغمورة في الماء أو التربة و هذا ناتج عن اختلاف تركيز الأكسوجين على السطح منه لداخل الماء (حيث المناطق المغمورة بالماء تعتبر أندود بالنسبة للمناطق ذات التركيز العالى من الأكسوجين) و يحدث التآكل في المناطق المغمورة (الأندود) .

٨- التآكل الناتج عن الرواسب DEPOSIT CORROSION

يحدث هذا النوع من التآكل نتيجة وجود رواسب على أجزاء المعدن و التي تحجب جزء من المعدن عن الأكسجين مما يؤدي إلى تكوين خلية الترکيز بالأكسجين و يحدث التآكل في الأماكن التي يوجد عليها الرواسب (ذات التركيز الأكسجيني المنخفض) .

٩- التآكل بين حدود الحبيبات INTER CRYSTALLINE CORROSION

يحدث هذا النوع من التآكل للصلب الأستيني ٨/١٨ المحتوى على نسبة كربون بين (٠.٨ - ١.٠ %) في درجات الحرارة ما بين ٤٠٠ - ٨٠٠ ° م أو إذا برد تبريداً بطيناً في نفس المدى من درجات الحرارة) .

و من الأوساط الأكللة المضيئة لهذا النوع من التآكل (**محاليل الأحماض** - **محاليل الكلوريدات المتعادلة مثل ماء البحر**) .

كما أن طريقة اللحام لها تأثير أيضاً خصوصاً القوس الكهربائي (حرارة عالية - تبريد بطيء) مما يجعل الصلب حساساً لهذا النوع من التآكل .

و حساسية الصلب ترجع إلى تكوين كربيدات من الكروم (**CR₂₃C₆**) و ترسب على حدود الحبيبات و وبالتالي نجد أن المناطق المجاورة لحدود الحبيبات يسحب منها الكروم و لذلك نجد أن هناك تركيز عالي من الكروم موجود داخل الحبيبة و على حدود الحبيبات بينما **المناطق المجاورة لحدود الحبيبات** بها تركيز منخفض من الكروم و وبالتالي جهدها أكثر نشاطاً - أي تعمل كأنود بينما الحبيبة نفسها - حدود الحبيبات - تعمل ككاتود .

العلاج:

- ١- إزالة الكربيدات بواسطة المعالجة الحرارية .
- ٢- إضافة مواد متينة مثل التيتانيوم و الفاناديوم .
- ٣- تقليل نسبة الكربون **T3316L** .

١- التآكل التسرّخي الإجهادي STRESS CORROSION


التسرّخ الإجهادي التآكلي يطلق على التأثير المشترك بين اجهادات التد و الوسط الأكال على المعدن و هي اجهادات يمكن أن تكون مطبقة على المعدن أو اجهادات مختلفة داخل المعدن (RESIDUAL STRESS) و التي تنشأ نتيجة ظروف جديدة منها التصميم الغير جيد - التشغيل على البارد - عمليات اللحام .

و يتسابه هذا النوع من التآكل مع التآكل بالفتر في حدوثه للسبائك القليلة الخمول من ناحية التأثير الأولى للوسط الأكال الذي غالباً ما يكون تأثير أنيونات الكلوريدات على طبق الأكسيد الخاملة مما يؤدي إلى تكون سرّاخ في هذه الطبقة تم حدوث الخلود الثانية و هي التآكل بالفتر أو التسرّخ الإجهادي التآكلي حسب مقدار الإجهادات الموجودة وكذلك جهد التآكل .


ظروف تكوين خلية التآكل في المواسير المدفونة

يتم دفن خطوط الصلب على أعمق قد تصل إلى ۲ متر حيث يرتفع مستوى المياه الجوفية ليصبح الردم وسط " الكترولولي " جيد التوصيل للكهربائية وتكون خلية التآكل عند تعرض خط الصلب إلى الظروف التالية :-


- ١ - تتواجد مواد مكونات خط الصلب :
- عند اتصال خط الصلب بمعدن يسبقه في السلسلة الكهروكيميائية (نحاس) فإن خط الصلب يصبح أنود بينما وصلة النحاس تصيب كاتورد .

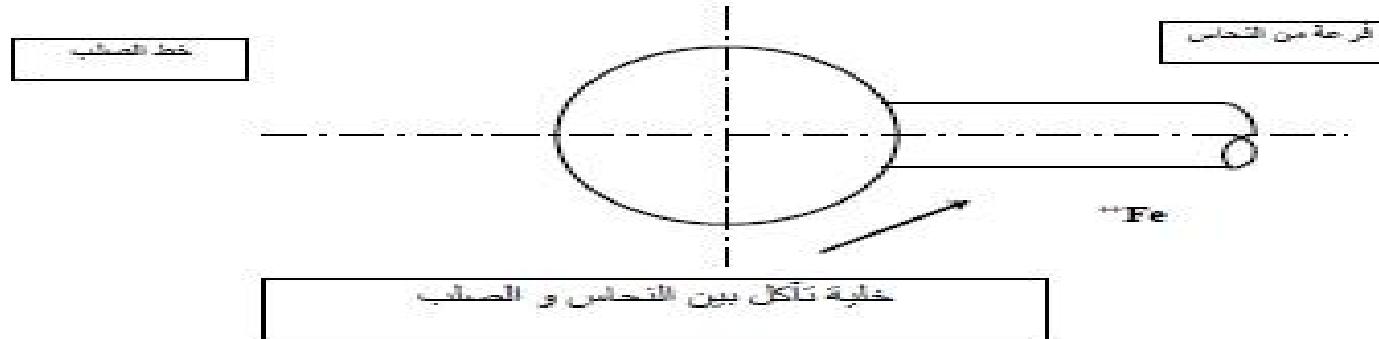


- قد تحدث خلية التآكل بين ماسورة الصلب الجديدة المتصلة مع خط عامل قديم أثر عملية إحلال أو إصلاح فت تكون الماسورة الجديدة " أنود " بينما يبقى الخط " كاتورد " .

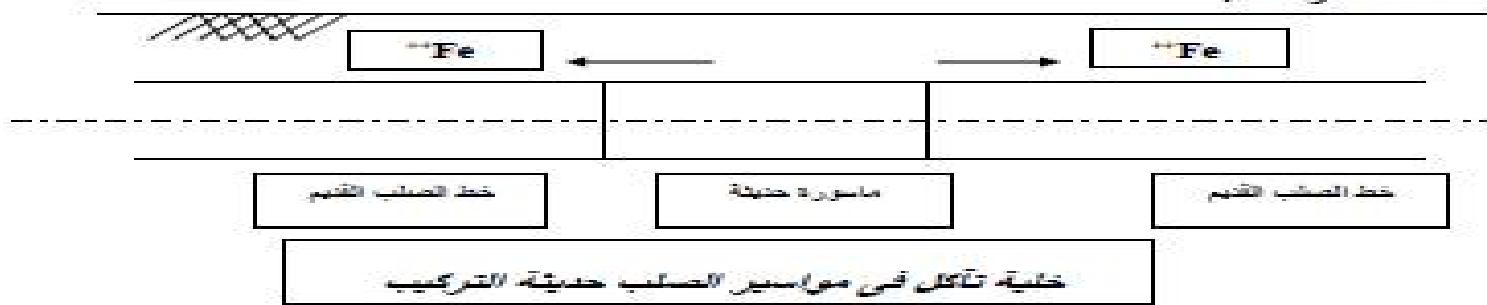

- و تحدث خلية التآكل في مناطق رءوس اللحامات نتيجة اختلاف المنطقة المتأثرة باللحام H.A.Z ميتالورجياً عن مناطق الماسورة الأخرى فتصبح تلك المنطقة "أنيودا" بينما باقي جسم الماسورة "كاتودا" .

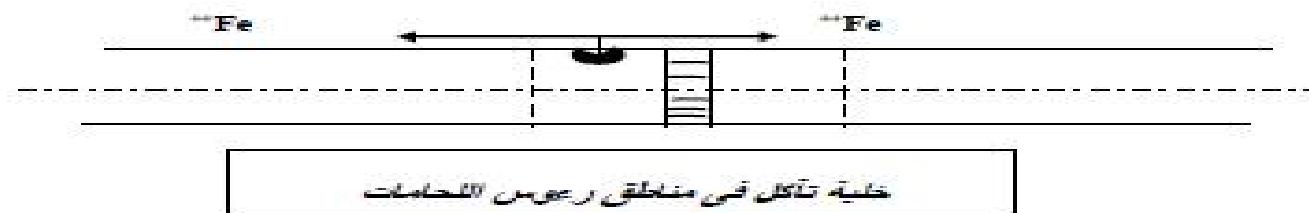


- ٢ - تتوزع مكونات مواد الردم :
- * جزء خط الصلب المنقول في الردم المتسبع بالحمض متضرر من وعاء تصبح أنيودا بينما باقي الخط يصبح كاتودا .

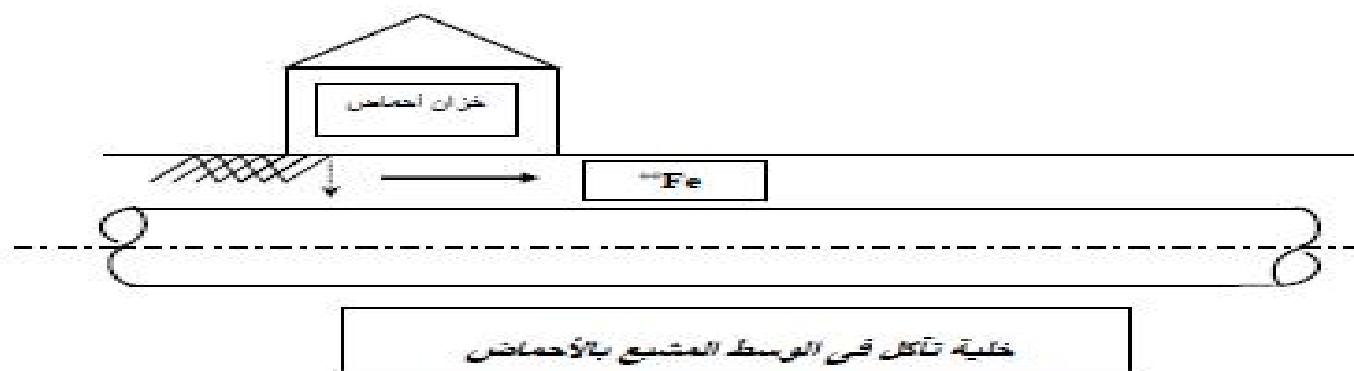

- اختلاف نسبة تركيز الأملاح في مواد الردم يؤدي إلى تكوين الردم يؤدي إلى تكوين خلية التآكل . فنجد أن جزئية الخط المار في منطقة ذات تركيز ملحي

منخفض تكون "أنيودا" بينما جزئية الخط العار في المنطقة ذات تركيز ملحي على تكون "كترودا"

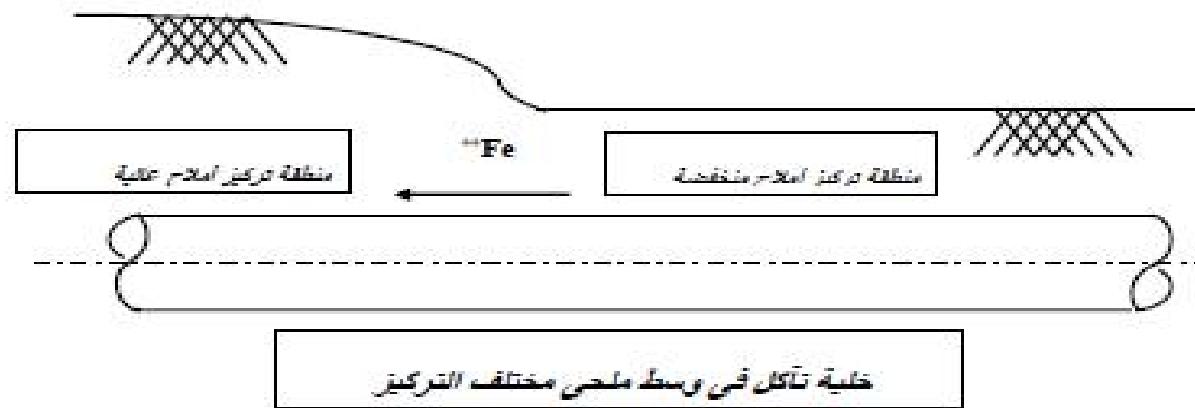

* نسبة المحتوى الأكسجيني في ردم الخط : اختلاف درجة التهوية في ردم خطوط الصاب يؤدي إلى تكوين خلية التآكل . فتجد أن جزءاً خط الصاب المردومة في منطقة ذات تركيز أكسجين منخفض تكون "أنيودا" بينما المردومة في منطقة ذات تركيز أكسجين عالية تكون "كترودا" ..

